



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الرابعة

المادة : فيزياء المواد

المحاضرة : الثامنة / نظري / كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

3

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

فيزياء المواد

المحاضرة الثامنة:

السنة الرابعة

القسم: الفيزياء

* المعالجات الحرارية:

تُعرف المعالجة الحرارية بأنها عملية أو إقادة عمليات مختلفة تشمل تسخين المعدن أو الحليّة (البيكة) في الحالة الصلبة بغرض الحصول على خواص معينة مناسبة للتطبيقات الخاصة. فيمكن أن يُسخن المعدن ثم يبرد ثم يعاد تسخينه وبالتالي يمكن تحسين خواص المعدن أو تغيير بعض خواصه وذلك من خلال التحكم بالتسخين والتبريد بواسطة المعالجة الحرارية (إنه عمليات التشغيل على الساخن وعمليات وقاية الأسطح لا تدخل أو لا تدخل ضمن المعالجة الحرارية)

* الغاية من المعالجات الحرارية:

- 1- إزالة الإجهادات الداخلية الموجودة في المعدن بسبب التسخين على الساخن أو البارد. عند صب القطعة المحتوية على أجزاء مختلفة في تبلورها فالأجزاء الرفيعة تتبلور وبالتالي تبرد قبل الأجزاء السميكة مما يخلق من القطعة نوع من الإجهادات تنبع من لقطعه بين الأجزاء المختلفة السماكة. تتم إزالة هذه الإجهادات بمعالجة القطعة الفراشية وذلك بتسخينها إلى درجة حرارة مناسبة وإبقائها فترة تختلف باختلاف سماكة القطعة المعالجة ثم تبريد ببطء إلى درجة الحرارة العادية أي درجة حرارة الغرفة 25°C
- 2- جعل المعدن نقياً وذلك لتسهيل عمليات التشكيل أو التشغيل على أداة التشغيل المعروفة كالحمارط والمغازر تتم الطريقة في أفراد مناسبة بتسخين القطع إلى ما دون درجة الحرارة الحرجة 723°C حيث يتم إبقاؤها لفترة زمنية معينة ~~معتدلة~~ تنقلق بمعالجتها ثم تبريد تبريداً بطيئاً فتصبح البلورات ناعمة.
- 3- تحسين قوة سطح المعدن بتسخين القطعة المراد تقويتها بدرجة حرارة فوق الدرجة الحرجة وإبقاؤها عند تلك الدرجة ثم تبريدها تبريداً سريعاً وذلك بتنقيتها وبوضعها فجأة في الماء أو الزيت أو الهواء الأملاح المصهورة
- 4- تحسين قابلية المعدن للتشغيل ويتم جعل المعدن طرياً
- 5- تقليل نسبة هيبس المعدن ~~تغير~~ بتغيير حجمها وتتم بطريقة مشابهة لعملية وإزالة الإجهادات مع مراعاة أن فترة إبقاء القطعة عند درجة الحرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة الدنيا 723°C تراوح بين ساعتين و 6 ساعات.

6- كمية الخواص الميكانيكية للمعدن كمتانة الشد أو المطيلية أو مقاومة الصدم.

7- كمية الخواص الكهربائية والمغناطيسية.

8- زيادة مقاومة المعدن للتآكل (التفرق - الصدأ).

عملية المعالجة الحرارية: تجري عملية المعالجة الحرارية بتسخين المعدن أولاً ثم بعد إزاد يتم تبريده. تتألف هذه العملية من:

1- تسخين المعدن لدرجة حرارة معينة، يتم بوضع القطعة المعدنية المراد معالجتها في فرن درجة حرارته هي الدرجة المراد تسخين القطعة إليها.

2- الاحتفاظ بالمعدن عند درجة حرارة عالية لفترة زمنية معينة وذلك من أجل الوصول الطبقات الداخلية من القطعة إلى تلك الدرجة وأن يصل في القطعة التغيرات المطلوبة.

3- تبريد المعدن طبقاً لعملية معينة وتختلف سرعة التبريد باختلاف نوع المعالجة الحرارية المطبقة على القطعة ونوع الفولاذ المراد معالجته.

أ- التبريد البطيء أو التبريد الطبيعي ويتم بترك القطعة تبرد في الفرن الذي سخنت به بعد إيقاف التسخين وذلك من خلال ترك الفرن يبرد مع القطعة وهذا يأخذ وقتاً طويلاً، وقتاً ستعرف الوصول إلى درجة الحرارة العالية إلى أكثر من أسبوع أحياناً كما يمكن تسريع تبريد القطعة الساخنة بوضعها في رمل أو رماد ساخن أو في مكان جاف (لا توجد رطوبة) هواء ساخن.

ب- التبريد السريع ويتم بإستعمال وسائل تبريد مختلفة من أهمها:

ب₁- الماء يفضل أن يكون متحركاً بإزالة الطبقة الرقيقة من بخار الماء قد تحيط بالقطعة المفردة.

يستخدم الماء كوسيط لتبريد الفولاذ الفقير بالكربون بإكربون يضاف أحياناً للماء نسبة قليلة من ملح ملح الطعام أو أملاح أخرى لزيادة سرعة التبريد.

ب₂- الزيوت المعدنية ويستخدم فيها أن تكون ذات لزوجة قليلة في درجة حرارة الإستعمال تعمل الزيوت المعدنية لتبريد الفولاذ الغني بالكربون.

ب₃- الهواء المضغوط يعمل في تبريد بعض أنواع الفولاذ الخليلي الغني بالمناهر الخفيفة كالفولاذ السريع القطع المستعمل في صنع العدسات والمقاييس والذي يتوي على نسبة من التفسيتين وعين من أنواع الفولاذ الخليلي.

b4 - اموان الاملاج المصنوعة تتراوح درجة الحرارة في هذا الاموان بين 200 و 600 °C

تفضل اموان الاملاج على تبريد الهواء المضغوط لأن تأثير التبريد في اموان الملح يكون متادياً من كل الجهات بالنسبة للقطع المراد تبريدها بينما في حالة التبريد بالهواء المضغوط يكون تبريداً من الجهة التي يضبط فيها الهواء واقل شدة في الجهات الاخرى كما أن الاملاج تحمي المعدن من التآكل

* ان عملية المعالجة الحرارية لا تشمل اي تغيير كيميائي لكننا نشغل بشكل اساسي دورة بدرجات الحرارة مع الزمن والتي تغير مجال ومعدل التسخين والتبريد

* المصطلحات المهمة للمعالجة الحرارية :

a معدل التبريد : هو مقدار هبوط درجة الحرارة في وحدة الزمن وذلك في حدود درجات حرارة معينة

b التقية : يدل على معدل التبريد الذي يبلغ من السرعة حيث ترتب عليه تحول او تغير في خواص المادة ما بحيث تعود الى وضعها طوعاً ما كان معهوداً في درجات الحرارة العادية العالية ليظل معهوداً في درجات الحرارة العالية

c فترة التقية (التبريد السريع) : هي الزمن المنقضي من لحظة غطس المفعول في وسط التبريد حتى لحظة افرجه منه

d درجة حرارة التقية : هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها التبريد السريع

e زمن الاحتفاظ : هذه الزمن الذي يحتفظ بالعمية عند درجة حرارة معينة من الممكن ان تتراوح درجات القلب والطح

f فترة التسخين : هو الزمن المنقضي عند بدء التسخين حتى الوصول درجة الحرارة الى المعدن المطلوب على الطح المفعول

* انواع عمليات المعالجة الحرارية :

1- المعادلة او التسخين

2- التلدين او التبريد

3- التخمير

4- التطبيع (المراجعة)

5- التقية (التقليد)

6- التقية الطمية وتعمل a- الكربنة b- التردد (الترجبة) c- المعالجة العيانية

d- التقية بالتبريد c- التقية بالاسف

* المعالجة او التسخين :

1- عملية تسخين المعدن الى درجة حرارة اعلى من درجة الحرارة المحرمة ثم التبريد في هواء ساكن بهدف الى جعل هيئات الفولاذ ذو بنية طرية وتكون ما يلي للتفيل

2- ازالة الانشعالات الداخلية الناتجة عن التشكيل على البارد كما الحرق الدرفلي

3- إزالة الأثلامات المتولدة في البنية الدافلية للفوعة ذرية التفيل على الماقت

4- تعيين المفاهيم الميكانيكية والكهربائية

انتهت المحاضرة

* 12 add 12 to the 12/12

12 add 12 to the 12/12



مكتبة

A to Z

phon

تواصي المحاضرات

Group

